X 射线探伤机移动探伤应用项目 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位/编制单位: 山东优创检验检测有限公司

建设单位/编制单位法人代表: (签字)

项 目 负 责 人: (签字)

填 表 人: (签字)

建设单位: 山东优创检验检测有限公司

电 话: 17605412342

传 真: ——

邮 编: 250132

地 址: 山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 16351 号院内 108 室

目 录

表 1	项	目基本信息1
表 2	项	[目建设情况6
表 3	辐	射安全与防护设施/措施14
表 4	建	设项目环境影响报告表主要结论及审批决定20
表 5	验	收监测质量保证及质量控制25
表 6	验	收监测内容29
表 7	验	收监测31
表 8	验	收监测结论35
附	件	
附件	1	本次验收项目环评批复38
附件	2	辐射安全许可证42
附件	3	竣工环境保护验收监测报告51
附	图	
附图	1	地理位置示意图

附图 2 项目周边环境关系影像图

附图 3 本项目总平面布置示意图

表 1 项目基本情况

建设项目	名称	X 射线探伤机移动探伤应用项目					
建设单位	名称	山东优创检验检测有限公司					
项目性	质		☑新建 □改建 □]扩建			
建设地	.点	济南市历城区	☑工业北路 16351 号厂区	内西南	南侧房屋		
		放	射源		/		
源	项	非密封邡	文射性物质		/		
		射绉	送装置	1台	X 射线拐(II 类)	I	
建设项目环评	批复时间	2024年9月19日	开工建设时间	2024	4年10月	8日	
取得辐射安全 时间		2024年12月10日	项目投入运行时间	2024	年 12 月	25 日	
辐射安全与防 入运行8		2024年12月25日	验收现场监测时间	2024年12月31日		31 日	
环评报告表官	审批部门	济南市生态环境局 历城分局	环评报告表编制单位	山东丹波尔环境科 技有限公司			
辐射安全与防 计单位		济南恒运金属材料 设备有限公司	辐射安全与防护设施 施工单位	济南恒运金属材料 设备有限公司			
投资总概算 (万元)	10	辐射安全与	防护设施投资 (万元)	6	比例	60%	
实际总概算 (万元)	10		防护设施实际 (万元)	6	比例	60%	
	-,	法律、法规文件					
	1.《中华人民共和国环境保护法》,中华人民共和国主席令第9号,						
	2015. 1. 1	1 施行;					
2.		2. 《中华人民共和国放射性污染防治法》,中华人民共和国主席令第6					
验收依据	号, 2003	号, 2003.10.1 施行;					
	3. 《	建设项目环境保护管理	理条例》,国务院令第	682 号	, 2017.	10.1施	
	行;						
	4. 《	放射性同位素与射线等	支置安全和防护条例》 ,	国务	院令第 4	49 号,	
	2005. 12.	1 施行;国务院令第7	709 号第二次修订,2019	9. 3. 2;			

- 5. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,国家环境保护总局令第31号,2006.3.1施行:生态环境部令第20号第四次修订,2021.1.4;
- 6. 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环境保护部令第 18 号,2011.5.1 施行;
- 7. 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告,环境保护部国环规环评[2017]4号,2017.11.20施行;
- 8.《山东省辐射污染防治条例》,山东省人民代表大会常务委员会公告 第 37 号,2014.5.1 施行;
- 9.《国家危险废物名录(2025 年版)》,生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会部令第 36 号,2025.1.1 施行;
- 10.《危险废物转移管理办法》,生态环境部、公安部、交通运输部部 今第 23 号,2022.1.1 施行。

二、技术规范

- 1.《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》(HJ1326-2023);
 - 2. 《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021);
 - 3. 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021);
 - 4. 《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022);
 - 5. 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);
 - 6. 《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022);
 - 7. 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2019);
 - 8.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)。

三、环境影响报告表及其审批部门审批决定

- 1.《山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目环境影响报告表》,山东丹波尔环境科技有限公司,2024年7月;
- 2.《山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目环境影响报告表》审批意见,济南市生态环境局历城分局,济历环辐表审[2024]06号,2024年9月19日。

四、其他相关文件

- 1. 公司辐射安全许可证;
- 2. 公司辐射安全管理规章制度等支持性资料。

一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)

①剂量限值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中B1.1.1.1款要求:

应对任何工作人员的职业照射水平进行控制, 使之不超过下述限值:

- a)由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv;
 - b) 任何一年中的有效剂量,50mSv。

根据 B1.2.1 款要求:

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值:

a) 年有效剂量, 1mSv:

验收执行

标准

b)特殊情况下,如果 5个连续年的年平均剂量不超过 1mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

工作人员的职业照射和公众照射的有效剂量限值见表 1-1。

表 1-1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

职业工	作人员	公	众
身体器官	身体器官 年有效剂量 或年当量剂量		年有效剂量 或年当量剂量
全身均匀照射	≤20mSv	全身均匀照射	≤1mSv

注: 表中剂量限值不包括医疗照射和天然本底照射。

②年管理剂量约束值

根据环评报告及审批文件,本项目的验收标准为工作人员年管理剂量约束值不超过 5mSv:公众年管理剂量约束值不超过 0.25mSv。

二、《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)

根据《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中第 5.1 款及第 7.2 款规定:

3

①X 射线探伤机在额定工作条件下,距 X 射线管焦点 100cm 处的漏射线 所致周围剂量当量率应符合下表要求,在随机文件中应有这些指标的说明。 其他放射防护性能应符合 GB/T26837 的要求。

表 1-2 X 射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值

管电压 kV	漏射线所致周围剂量当量率 mSv/h
<150	<1
150~200	<2.5
>200	<5

②一般应将作业场所中周围剂量当量率大于 15μSv/h 的区域划为控制区。

对于 X 射线探伤,如果每周实际开机时间高于 7h,控制区边界周围剂量 当量率应按下式计算:

$H=100/\tau$

式中: H: 控制区边界周围剂量当量率,单位µSv/h;

100: 5mSv 平均分配到每年 50 工作周的数值, 即 100 μ Sv/周;

τ: 每周实际开机时间,单位为 h/周。

本项目 X 移动探伤周工作负荷较为平均,预计最大为 6h,不高于 7h,因此,控制区边界剂量率限值取 15µSv/h。

③控制区边界上合适的位置应设置电离辐射警告标志并悬挂清晰可见的"禁止进入射线工作区"警告牌,探伤作业人员应在控制区边界外操作,否则应采取专门的防护措施。

④应将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于 2.5μSv/h 的范围划为监督区,并在其边界上悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"警告牌,必要时设专人警戒。

根据《山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目环境影响报告表》评价内容及批复要求,本次验收以 5.0mSv/a 作为职业工作人员的管理剂量约束值,以 0.25mSv/a 作为公众成员的管理剂量约束值;以 2.5µSv/h、15µSv/h 分别作为移动探伤现场监督区外边界和控制区边界剂量率控制目标。

三、环境天然放射性水平

根据《山东省环境天然放射性水平调查研究报告》(山东省环境监测中心站,1989年),济南市环境天然γ空气吸收剂量率见表1-3。

表 1-3 济南市环境天然辐射水平(×10°Gy/h)

监测内容	范围	平均值	标准差
原 野	4.43~8.08	6. 26	0.77
道路	1.84~6.88	4. 12	1.40
室 内	6. 54~12. 94	8. 94	1.91

表 2 项目建设情况

2.1项目建设内容

2.1.1 建设单位情况

山东优创检验检测有限公司成立于2020年7月,位于泉城济南,是一家集工程检验、检测、培训认证、技术咨询、产品服务为一体的独立第三方机构。公司现有员工约30人,主营业务为无损检测、质量管理、理化检测工作及商检、相关技术咨询服务。

本项目相关场所于2024年11月建设完成,公司已于2024年12月10日取得辐射安全许可证,证书编号鲁环辐证[A1156],许可种类和范围为使用II类射线装置,有效期至2029年12月09日。本次验收的X射线探伤机已进行辐射安全许可证许可登记。

2.1.2 建设内容和规模

本项目位于济南市历城区工业北路16351号厂区内西南侧房屋,为开展X射线无损检测业务,建设有X射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间等;并购置1台XXG-2505型定向X射线探伤机,用于移动(现场)无损检测,许可种类与范围属使用II类射线装置。

本次验收规模详见表2-1。

 名称
 型 号
 数量
 生产厂家
 类别
 最大管 电压
 射束

 X 射线探伤机
 XXG-2505
 1 台
 黄石宏宝探伤器材有限公司
 II 类
 250kV
 5mA
 定向

表 2-1 本次验收所涉及的 X 射线探伤机

本次验收规模与环评规模一致。

2.1.3 项目总平面图布置、建设地点和周围环境敏感目标

本项目位于济南市历城区工业北路16351号厂区内西南侧房屋,建设有X射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间等,X射线探伤机设备库仅用于贮存探伤机,不在贮存场所及办公场所进行开机训机与维护工作。

本项目为使用射线装置在非固定现场进行探伤,无实体屏蔽,环境保护目标为进行现场探伤时在周围进行操作和警戒的辐射工作人员、现场探伤场所监督区以外可能停留的公众,与环评一致。

本项目X射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间四周环境见表2-2,X射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间周围现场情况图2-1。本项目所在地理位置见附图1,周边影像关系图见附图2,本项目总平面布置图见附图3。

表 2-2 本项目	X 射线探伤机设备库	、暗室、评片室及危废暂存间周围环境一览表
名称	方向	场 所 名 称
	南侧	危废暂存间
X 射线探伤机设备库	西侧	休息室
A 别线抓闭机 以备件	北侧	山东省建设高压容器有限公司厂区内道路
	东侧	安全环保部
	南侧	贵宾室
暗室	西侧	泉之润商务宾馆
旧至	北侧	评片室
	东侧	试验室
	南侧	暗室、试验室
评片室	西侧	泉之润商务宾馆
	北侧	库房
	东侧	山东省建设高压容器有限公司厂区内道路
	南侧	工业北路辅路
危废暂存间	西侧	休息室
	北侧	X 射线探伤机设备库
	东侧	安全环保部









警戒绳

警戒灯







"禁止进入射线工作区"警告牌

图 2-1 本项目现状照片

2.1.4 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表

本项目环境影响报告表建设内容与现场验收情况对比见表 2-3,环境影响报告表批复建 设内容与现场验收情况对比见表 2-4。

表 2-3 本项目环境影响报告表建设内容与验收情况对比表

名称	环评内容				现场状况		备注
设备库		1间			1间		与环评一致
探伤机 数量		1台			1台		与环评一致
探伤机 主要参	型号	最大管电 压(kV)	最大管电 流(mA)	型号	最大管电 压(kV)	最大管电 流(mA)	与环评一致
数及型 号	XXG-2505	250	5	XXG-2505	250	5	7.111

表 2-4 本项目环境影响报告表批复建设内容与验收情况对比表

环境影响报告表批复意见	验收时落实情况	备注
-------------	---------	----

山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目,建设地点位于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区。项目拟租赁厂区内房屋作为设备间、暗室、危废暂存间、评片室,拟购置 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。本项目核技术利用类型属于使用 II 类射线装置。

山东优创检验检测有限公司位于山东省济南市历城区王舍人街道工业北路16351号院内108室,本项目位于济南市历城区工业北路16351号厂区内西南侧平房,建设有X射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间等场所。评片室位于施工板房南侧,暗室位于评片室南侧。本项目X射线探伤机设备库仅用于设备存放,不进行开机训机、探伤作业。公司购置1台XXG-2505型定向X射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。X射线探伤机最大管电压250kV,最大管电流5mA,许可类型与范围属使用II类射线装置。

与批复意见 一致

2.2 源项情况

本项目于空旷的施工现场或野外使用 X 射线探伤机,本项目 X 射线探伤机主要技术参数 见表 2-5。

表 2-5 本项目 X 射线探伤机主要技术参数表

名称	型号	数 量	生产厂家	类别	最大管 电压	最大管 电流	射线管 辐射角	射束
X 射线探伤 机	XXG-2505	1台	黄石宏宝探伤器 材有限公司	II类	250kV	5mA	40° +5°	定向

2.3 工程设备与工艺分析

2.3.1设备组成、工作原理和工艺流程

1. X 射线探伤机组成

X 射线探伤机主要由 X 射线发生器、控制器、连接电缆及附件组成。控制器采用了先进的微机控制系统,可控硅规模快速调压,主、副可控硅逆变控制及稳压、稳流等电子线路和抗干扰线路,工作稳定性好,运行可靠。

本项目 X 射线探伤机见图 2-2。



图 2-2 本项目 X 射线探伤机

2. 工作原理

(1) X 射线产生原理

X 射线的产生是利用 X 射线管中高速度电子去撞击阳极靶,从而产生 X 射线。X 射线管是用来产生 X 射线的一种真空二极管。其阴极(灯丝)用来产生热电子。在阳极与阴极间加高电压,电子由于阳极高电位的吸引,即以高速度向阳极靶撞击。X 射线管两极的高电压是由高压发生器(主要由高压变压器等组成)供给的。X 射线管示意图见图 2-3。

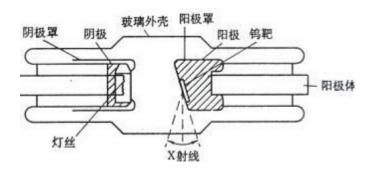


图 2-3 X 射线管示意图

(2) X 射线探伤原理

X 射线探伤机在工作过程中,通过 X 射线对受检工件进行照射,当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少,胶片接受的辐射增大,根据曝光强度的差异判断焊接的质量。如有焊接质量问题,在显影后的胶片上产生较强的图像显示裂缝所在的位置, X 射线探伤机据此实现探伤的目的。

3. 工作流程

- (1) 现场探伤工作之前,工作人员对工作环境进行评估,与委托单位协商适当的地点和 探伤时间;
 - (2) 发布 X 射线探伤通知, 告知探伤时间、范围;
 - (3) 探伤工作人员领用 X 射线探伤机, 在预定时间到达探伤现场并对探伤现场清场、设

立警戒区及警示标志,初步划定控制区和监督区边界;

- (4) 确认场内无其他人员且各种辐射安全措施到位后,连接好 X 射线探伤机控制部件;
- (5) 探伤工作人员远距离操作探伤机进行试曝光,探伤工作人员携带辐射巡检仪对控制区、监督区边界进行修订,重新确定控制区、监督区边界并重新设立警戒区及警示标志;
- (6) 在被探伤物件的焊缝处贴上胶片,再次确定场内无相关人员后,操作人员在操作位确认开机条件、设定开机时间,开机曝光,操作人员远离;
- (7)达到预定照射时间曝光结束后,辐射工作人员使用辐射巡检仪进行检测,确认 X 射线探伤机已关机。探伤工作人员进入控制区,收回胶片、X 射线探伤机,探伤工作人员解除警戒并离场。
 - (8) 现场探伤操作人员携带探伤装置离开现场,并将探伤装置归还至仪器仓库;
- (9)工作人员在办公场所暗室及评片室内进行底片冲洗及评定,判断工件焊接质量、缺陷等。

移动式 X 射线探伤主要工作流程见图 2-4。

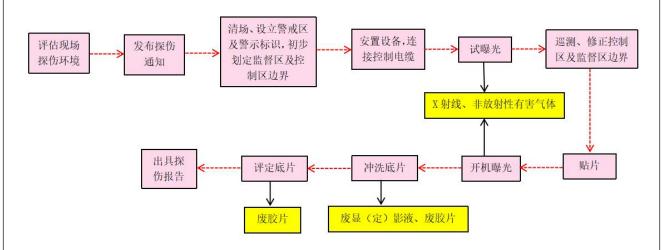


图 2-4 移动式 X 射线探伤工作流程示意图

2.3.2 人员配备及工作时间

根据建设单位提供的资料,本项目仅开展1组无损检测工作,预计每年最多拍片3000张,每次曝光时间不超过3min,则年曝光时间约为150h。设备曝光曲线年校验时间、设备年训机时间及年划区时间共约20h。综上,本项目X射线探伤机年累计总曝光时间约为170h。公司现有2名辐射工作人员,其中1名兼任辐射安全管理,2名辐射工作人员轮流负责操作探伤机、控制区和监督区现场划分等工作。

2.3.3 污染源分析及评价因子

1. X 射线

X 射线机开机后产生 X 射线,分为有用束、泄漏辐射和散射辐射,对周围环境及人员将产生辐射影响。X 射线随着探伤机的开、关而产生和消失。

2. 非放射性有害气体

X 射线探伤机产生的 X 射线会使空气电离,空气电离产生臭氧 (O_3) 和氮氧化物 (NO_X) ,在 NO_X 中以 NO_2 为主,它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体。本项目中,臭氧和氮氧化物的产生量均较小。本项目属室外现场探伤,且现场探伤时控制区内无人员停留,不会对职业人员和公众造成危害。

3. 危险废物

洗片、评片过程会产生废显(定)影液和废胶片,属于《国家危险废物名录》(2021年)规定的危险废物,废物类别为"HW16 感光材料废物",废物代码为"900-019-16",为其他行业产生的废显(定)影剂、胶片及废像纸。根据公司提供的资料,结合本项目目前工作负荷,每年拍片最多约 3000 张,每张片子平均约 9g,片子在档案室存放 8 年后即可作为废胶片处理。存档期间,由于存档及甲方留存,仅洗片过程产生废胶片约 1kg;存档期以后,每年产生量及洗片过程产生废胶片共约 28kg。本项目每年产生废显影液和废定影液约 60kg。

综上分析,本项目运行阶段环境影响评价的评价因子主要为 X 射线,同时考虑非放射有害气体和危险废物。

表 3 辐射安全与防护设施/措施

3.1 辐射防护设施/措施落实情况

本项目位于山东省建设高压容器有限公司厂区内西南侧,建设有 X 射线探伤机设备库、暗室、评片室及危废暂存间等,X 射线探伤机设备库位于租赁场所东侧,暗室位于设备库西北侧,评片室位于暗室北侧,危废暂存间位于设备库南侧。设备间北墙设置一道防盗门,日常锁闭,由专人管理,便于工作人员领用和归还探伤机,布局合理。在设备库内东北角安装有 1 个监控探头,监控显示屏设置在公司租赁场所外东侧传达室内。

本项目工作场所为需要使用探伤机进行现场无损检测的工地等场所,并对探伤现场进行分区管理;将作业场所中周围剂量当量率大于15µSv/h的区域划为控制区,将控制区边界外、探伤作业时周围剂量当量率大于2.5µSv/h的范围划为监督区,各区严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关标准的要求进行管理。

本项目环境影响报告表防护设施/措施与现场验收情况对比见表 3-1,环评报告表批复与现场验收情况对比表见表 3-2。

表 3-1 本项目环境影响报告表建设内容与验收情况对比表

名称	环评内容	现场状况
设备库位置	济南市历城区工业北路 16351 号厂区内 西南侧	与环评一致
设备库内部 尺寸	东西长 3.1m, 南北宽 3.6m, 高 2.96m	与环评一致
防盗门	设备间北墙拟设置一道防盗门, 日常锁闭, 由专人管理。	设备库北墙设置一道防盗门,日常锁闭, 由专人管理
监控装置	拟建设备间内东北角安装有1个监控探 头,监控显示屏设置在拟建设备间东侧 传达室内。	设备库内东北角安装有1个监控探头, 监控显示屏设置在设备间东侧传达室 内。
分区管理	进行 X 射线现场探伤时,将工作区划分为控制区和监督区,控制区外辐射水平不大于 15µSv/h,监督区外辐射水平不大于 2.5µSv/h。操作位避开主射束方向。	与环评一致
人员培训	本项目拟配备辐射工作人员 2 名,公司 拟安排辐射工作人员参加核技术利用辐 射安全防护与考核,辐射工作人员持有 相应考核合格成绩单后方可上岗。	公司现有2名辐射工作人员,其中1人 兼职辐射管理工作并作为探伤现场监护 员,1名操作人员从事操作探伤机、控制 区和监督区现场划分等工作。公司现有 辐射工作人员均已通过辐射安全与防护

		考核。			
	公司拟配置个人剂量报警仪、辐射环境	公司现配备有2部SG-16A型个人剂量报			
	巡检仪、警戒绳、警戒灯、铅衣、铅眼	警仪、1 台 R-EGD 型辐射巡检仪、5000m			
仪器配备	镜、铅帽、铅手套、"禁止进入射线工	警戒绳、10个警戒灯、1套铅防护服、			
	作区"警告牌、"无关人员禁止入内"	10个"禁止进入射线工作区"警告牌、			
	警告牌等辐射防护用品。	10个"无关人员禁止入内"警告牌。			
表 3-2 本项目环境影响报告表批复建设内容与验收情况对比表					
环境	影响报告表批复意见(综述)	验收时落实情况			

1、山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移
动探伤应用项目,建设地点位于济南市历城区工业北
路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区。项目
拟租赁厂区内房屋作为设备间、暗室、危废暂存间、
评片室, 拟购置1台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,
用于移动(现场)无损检测。本项目核技术利用类型属
于使用Ⅱ类射线装置。

1、X 射线探伤机贮存场所的辐射安全与防护措施。X 射线探伤机不使用时贮存于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区西南侧房屋内,贮存库设置防盗门窗及视频监控,门上张贴电离辐射警告标志,实行探伤机出入库登记制度,确保探伤机安全。

- 2、X 射探伤机运输和临时贮存防护措施。 探伤机运输、临时贮存由经过培训的辐射工作人员专人负责并全程看管。运输过程中如 人员需离开车辆,应至少保留1名工作人员 负责看管。X 射线探伤机无法当天返回贮存 库时,应利用委托单位提供的满足贮存场所 辐射安全防护要求的场所进行贮存,并由工 作人员负责看管,由专人值班。
- 3、现场探伤辐射安全与防护措施。X射线探伤机现场探伤作业采取防护措施,确保满足《工业探伤放射防护标准》 (GBZ117-2022)相关要求。进行探伤作业前,应对现场探伤周围环境进行全面评估,以保证安全操作。合理划分控制区和监督区,控

- 1、山东优创检验检测公司位于山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 16351号院内 108室,本项目建设地点位于济南市历城区工业北路 16351号山东省建设高压容器有限公司厂区,租赁厂区西南侧房间作为设备间、暗室、危废暂存间、评片室,购置了 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。
- 1、本项目设备间位于租赁场所内东侧,设备间北墙设置一道防盗门,日常锁闭,由专人管理,便于工作人员领用和归还探伤机,布局合理。在设备库内东北角安装有1个监控探头,监控显示屏设置在公司租赁场所外东侧传达室内,公司制定了《射线装置使用登记及台账管理制度》,确保探伤机的安全。
- 2、公司规定 X 射线探伤机的运输由领用探伤机的辐射工作人员负责,如人员需离开车辆,至少保留 1 名工作人员负责 X 射线探伤机的看管。无法当天返回公司时, X 射线探伤机存放于委托单位提供的临时房间内,临时房间为可锁闭的房间,并由工作人员负责看管,由专人值班。
- 3、本项目进行 X 射线现场探伤时,控制区边界剂量率限值取 15 µ Sv/h,监督区边界剂量率限值取 2.5 µ Sv/h。公司在控制区边界设置警戒绳并悬挂清晰可见的"禁止进入射线工作区"的警告牌;在监督区边界设置警戒绳并悬挂清晰可见的"无关

(做辐工场的境全护作] 好射作所环安防工

制区边界悬挂"禁止进入射线工作区"警告牌,尽可能利用现场实体屏蔽,包括现有结构(如墙体)、临时屏障或临时拉起警戒绳等。设置提示"预备"和"照射"状态的工作信号灯,工作信号灯应与 X 射线机联锁,并保证控制区边界能够清晰地看见信号灯。监督区边界设置"无关人员禁止入内"警告牌,设置专人警戒巡逻。在监督区边界和建筑物进出口醒目位置张贴电离辐射警告标志和警告标语等提示信息。开展现场探伤工作的每台 X 射线探伤机至少配备两名辐射工作人员。

人员禁止入内"的警告牌。在监督区边界设专人警戒,设置提示"预备"和"照射"状态的工作信号灯,工作信号灯应与 X 射线机联锁,并保证控制区边界能够清晰地看见信号灯。保证人员禁止进入控制区,防止无关人员进入监督区。开展现场探伤工作时配备两名辐射工作人员。

- 4、工作人员按要求配备防护用品和检测 仪器,确保工作人员和公众年有效剂量符合 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)相关要求。
- 4、公司现配备有2部SG-16A型个人剂量报警仪、1台R-EGD型辐射巡检仪、5000m警戒绳、10个警戒灯、1套铅防护服、10个"射线探伤禁止入内"警告牌、10个"无关人员禁止入内"警告牌。

1、完善辐射环境监测方案,配备与该项目辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器,包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。定期开展监测,监测结果及时通过国家核技术利用辐射安全申报系统上传并报济南市生态环境局历城分局。

1、公司制定有《辐射监测方案》《辐射工作人员培训制度》,公司现配备有2部 SG-16A型个人剂量报警仪、1台 R-EGD型辐射巡检仪。现有2名辐射工作人员,均已通过辐射安全与防护考核。公司已按要求建立辐射工作人员个人剂量档案,做到了1人1档。

辐射工作人员应佩戴个人剂量计,个人剂量监测周期不超过90天。安排专人负责个人剂量监测管理,发现个人剂量监测结果异常的,应当立即核实和调查。建立辐射工作人员个人剂量档案,做到一人一档。

探伤工作人员均已配备个人剂量计, 公司已安排具有相应资质的单位每3个月 进行1次个人剂量监测,并安排专人负责 个人剂量监测管理,现个人剂量未到检测 周期。

- 2、按要求开展辐射安全和防护状况年度 评估工作,于每年1月31日前向济南市生态 环境局历城分局提交年度评估报告。
- 2、公司按相关规定每年开展辐射安全和防护状况的年度评估,并于每年1月31日前向济南市生态环境局历城分局提交年度评估报告,并上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。
- 3、定期修订辐射事故应急预案,组织开 展应急演练,落实风险防范措施,切实防范 辐射环境风险。若发生辐射事故,应及时向 生态环境、公安和卫生健康等部门报告。
- 3、公司制定有《辐射事故应急预案》, 近期于2024年12月18日组织开展了应急 演练,公司至今未发生过辐射事故。

(建并善测估急训各管制并织二)立完检评应培等项理度组实

施

4、加强辐射工作人员的辐射安全培训和 再培训。制定培训计划,组织辐射工作人员 参加生态环境部门的辐射安全与防护培训和 考核,经培训考核合格且在有效期内方可上 岗。

4、公司制定有《辐射工作人员培训制度》,公司现有2名辐射工作人员,均已通过核技术利用辐射安全与防护考核。

5、严格落实辐射安全管理责任制以及 X 射线探伤机装置台账管理制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度等,建立使用及维护、维修台账。

5、公司签订了辐射工作安全责任书,明确了法定代表人为辐射安全工作第一责任人,分管负责人为直接责任人。设立了辐射安全与环境保护管理组,指定1名专业技术人员负责辐射安全管理工作,明确了岗位职责。公司制定有《X射线机安全操作规程》《辐射防护和安全保卫制度》《辐射工作人员岗位职责》《辐射监测方案》《射线装置使用登记及台账管理制度》《辐射工作人员培训制度》《设施维护与检查制度》,建立了辐射安全管理档案。

(三)危险废物的处置。洗片产生的废显(定) 影液、废胶片(未正常显影的及到达储存年限的)属于 危险废物,需按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)要求在危废贮存间内规范贮存,并交 由具有危险废物经菅许可证的单位进行处置。

公司已与山东朋光环保科技有限公司 签订《危险废物委托处置合同》,本项目 产生的危险废物均交由该公司进行处置。

(四)在污染防治技术选用时充分考虑安全因素,对环保设施和项目开展安全风险辨识管理,健全内部管理责任制度,严格依据项目规范建设环保设施和项目。

公司制定有《危险废物管理制度》, 本项目产生的废显(定)影液和废胶片暂存 于危废暂存间中废液桶与废胶片箱内。危 废暂存间及暗室地面均设置有防渗混凝土 层。危废暂存间具备防风、防雨、防晒、 防渗等功能,双人双锁管理,钥匙由专人 保管。

(五)严格按照环境保护设施的设计要求和排污 许可证规定要求,制定完善环境保护管理制度和操作 规程,并保障环境保护设施正常运行。 本项目进行 X 射线探伤工作时, X 射线 探伤机运行时产生的少量非放射性有害气 体直接在探伤现场自然排放,同时探伤机 运行时辐射工作人员位于控制区边界外, 公众成员位于监督区边界外,距离探伤机 有较远距离,对周围环境和人员影响较小。

3.2 三废处理设施落实情况

1. 移动(现场)无损检测工作多数在需要使用探伤机进行现场无损检测的工地等场所,X 射线探伤机运行时产生的少量非放射性有害气体直接在探伤现场自然排放,同时探伤机运行 时辐射工作人员位于控制区边界外,公众成员位于监督区边界外,距离探伤机有较远距离,对周围环境和人员影响较小。

2. 本项目产生的废显(定)影液和废胶片,属于危险废物,危废编号为HW16 900-019-16。 建设单位在济南市内及周边邻近区域开展探伤工作时,通常将片子带回本项目暗室内进行洗 片,拍片、洗片过程中产生的废显(定)影液收集于无反应防渗漏的容器内,暂存于危废暂 存间中废液桶内,废胶片暂存于危废暂存间中废胶片箱内。危废暂存间位于设备库南侧,危 废暂存间门上中间位置张贴有"危险废物贮存设施"标志,废胶片箱及废液桶上均张贴有危 险废物标签。危废暂存间及暗室地面均设置有防渗混凝土层。危废暂存间具备防风、防雨、 防晒、防渗等功能,双人双锁管理,钥匙由专人保管。公司对危险废物实行台账管理,公司 已与山东朋光环保科技有限公司签订《危险废物委托处置合同》,临时贮存可满足《危险废 物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

建设单位在距本项目建设地点较远的区域开展探伤工作或长期在外进行探伤作业无法及时返回公司时,由探伤检测委托方提供暗室和危废暂存间,进行洗片并暂存危险废物。产生的废显影液和废胶片统一由有资质的单位进行运输及规范处置。探伤检测委托方无法提供洗片、评片和危险废物暂存等场所的,委托当地具备上述条件和能力的单位进行,确认可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求后,方可前往现场开展探伤工作。

总之,危险废物可以得到妥善处置,不会对周围环境造成影响。

3.3 辐射安全管理情况

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护许管理办法》及生态环境主管部门的要求,核技术利用单位应落实环评文件及环评批复中要求的各项管理制度和安全防护措施。为此本次对公司的辐射环境管理和安全防护措施等进行了现场核查。

1. 组织机构

公司签订了辐射工作安全责任书,成立了辐射安全与环境保护管理组,指定该机构专职和专人负责射线装置的安全和防护工作,落实了岗位职责。

2. 辐射安全管理制度及落实情况

(1) 工作制度

公司制定了《辐射防护和安全保卫制度》《X射线机安全操作规程》《辐射工作人员岗位职责》《辐射监测方案》《射线装置使用登记及台账管理制度》《辐射工作人员培训制

度》《设施维护检修制度》等规章制度,建立了辐射安全管理档案。

(2) 操作规程

公司制定了《X射线机安全操作规程》,辐射工作人员严格按照操作规程进行操作。

(3) 应急演练

公司编制了《辐射事故应急预案》,于2024年12月18日开展了辐射事故应急演练。

(4) 人员培训

公司制定了《辐射工作人员培训制度》,公司共有2名辐射工作人员,均已通过辐射安全与防护考核,且均在有效期内。

(5) 监测方案

公司制定了《辐射监测方案》。配备了2部个人剂量报警仪、1台辐射巡检仪;为操作人员配备了个人剂量计,委托有资质的单位进行个人剂量检测,建立了个人剂量档案,做到1人1档。

(6) 年度评估

公司按规定每年开展自行检查及年度评估,每年对现有辐射项目编写辐射安全与防护 状况年度评估报告,并提报全国核技术利用辐射安全申报系统。

3. 辐射安全防护设备

公司配备有2部SG-16A型个人剂量报警仪、1台R-EGD型辐射巡检仪,并按要求每年对设备检定/校准。

3.4 异地使用管理

- ①本项目X射线探伤机在本省跨设区的市使用时,公司根据《山东省辐射污染防治条例》 第二十三条,在转移活动实施前五日内报使用地设区的市人民政府生态环境主管部门备案, 使用活动结束后五日内办理备案注销手续。
- ②本项目X射线探伤机在跨省使用时,公司按照相应省份的环保管理规定办理相关手续。

表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环境影响报告表结论

- 1、为满足公司发展需求,公司拟购置1台XXG-2505型定向X射线探伤机,开展移动(现场)无损检测,公司租赁山东省建设高压容器有限公司位于山东省济南市历城区王舍人街道工业北路16351号厂区内西南侧的房间,设备间及危废暂存间位于租赁场所内工程管理部,暗室及评片室位于设备间西北侧杂物间。本次评价涉及1台X射线探伤机,核技术利用类型属使用Ⅱ类射线装置。
- 2、本项目主要利用山东省济南市历城区王舍人街道工业北路16351号厂区内西南侧工程管理部建设设备间,评片室、暗室位于设备间西北侧,危废间设置于设备间南侧。出入库登记位于设备间进出口内部,便于探伤设备的领取与归还。X射线探伤机贮存状态不产生辐射影响,设备间设置防盗门和监控,贮存场所满足使用要求。在进行现场探伤过程中,拟采取必要的安全防护措施,如设置警戒绳、警示灯及电离辐射警告标志等,并安排辐射工作人员负责现场安全和警戒等工作,以减少对周围公众成员的辐射影响。根据国有土地使用证,本项目所在位置用地性质规划为工业用地,项目建设符合用地规划。本项目选址合理可行。
- 3、公司使用X射线探伤机在施工现场或野外进行现场探伤,判断探件是否有缺陷,以及缺陷类型,为委托单位出具探伤报告,从而保证委托单位的施工质量或产品质量。本项目的开展具有较好的经济效益,符合实践的正当性原则。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目属"三十一、科技服务业1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务,标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及",属鼓励类,符合国家产业政策。
- 4、根据现状检测结果,本项目拟建X射线探伤机设备间所在位置及周围的环境 γ 辐射剂量率室内检测结果范围为(115~121)nGy/h[(11.5~12.1)×10⁻⁸Gy/h],处于济南市环境天然放射性水平范围内[室内(6.54~12.94)×10⁻⁸Gy/h],室外厂区内空地检测结果为 60nGy/h[6.0×10⁻⁸Gy/h],处于济南市环境天然放射性水平范围内[道路(1.84~6.88)×10⁻⁸Gy/h]。
- 5、本项目拟建X射线探伤机设备间位于公司租赁场所内工程管理部,其内部尺寸为: 南北长3.6m,东西宽3.1m,高2.96m。设备间北墙拟设置一道防盗门,日常锁闭,由专人管理。拟建设备间内东北角安装有1个监控探头,监控显示屏设置在设备间外东侧传达室内。

公司拟将设备间西北侧杂物间作为暗室及评片室,暗室南北长3m,东西宽2.2m,高2.7m, 无窗结构,公司拟在暗室的地面与裙脚处铺设一层防渗材料;评片室南北长3m,东西宽 2.2m,高2.7m。暗室东墙及评片室南墙拟各设置一道防盗门,日常锁闭,由专人管理。

- 6、现场探伤时,公司拟于控制区边界设置警戒绳,并悬挂清晰可见的"禁止进入射线工作区"的警告牌;在监督区边界设置警戒绳,并悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"的警告牌。在监督区边界设专人警戒。保证人员禁止进入控制区,防止无关人员进入监督区,防止公众人员在监督区边界停留。可满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)对现场探伤的要求。
- 7、公司配备2名辐射工作人员,专职从事X射线探伤机移动探伤工作,其中1人兼职从事辐射安全管理工作与 X 射线探伤机移动探伤工作。公司拟为职业人员配备个人剂量计(每人一支,由个人剂量检测单位配发),并定期进行健康查体和个人剂量检测,拟建立个人健康档案及个人剂量档案,每人一档,由专人负责保管和管理,个人剂量档案终生保存。
- 8、公司拟配置个人剂量报警仪、辐射环境巡检仪、警戒绳、警戒灯、铅衣、铅眼镜、铅帽、铅手套、"禁止进入射线工作区"警告牌、"无关人员禁止入内"警告牌等辐射防护用品。
- 9、进行X射线现场探伤时,将工作区划分为控制区和监督区,控制区外辐射水平不大于15µSv/h,监督区外辐射水平不大于2.5µSv/h。操作位避开主射束方向。

使用X射线探伤机进行现场探伤时,在控制区边界剂量率为15µSv/h,监督区边界剂量率为2.5µSv/h,不考虑屏蔽的情况下:对于XXG-2505型定向X射线探伤机,有用线束方向控制区范围为575m,监督区范围为1408m;非有用线束方向,控制区范围为93.8m,监督区范围为229.6m。

实际工作中,应根据环评提出的控制区和监督区范围,初步划定控制区和监督区范围。 在X射线探伤机处于照射状态下,用辐射环境巡检仪从探伤位置四周由远及近巡测辐射剂量 率,对控制区和监督区进行核定和调整,到2.5μSv/h为监督区边界,到15μSv/h为控制区边界。探伤过程中,使用辐射环境巡检仪进行监督监测。

10、根据个人剂量检测结果估算,本项目职业人员年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限值20mSv/a,也低于本报告提出的5.0mSv/a的管理剂量约束值。实际工作中,辐射工作人员均佩戴个人剂量计,每

三个月(不超过90天)检测一次,监督人员所受剂量,如个人剂量接近5mSv/a,则限制其参加现场探伤的时间或改善防护条件。在日常管理中,建议对辐射工作人员参与现场探伤的时间和次数进行记录。

本项目公众成员年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定的 1mSv/a剂量限值,也不超过本报告提出的0.25mSv/a的管理剂量约束值。

- 11、企业拟按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》,废显 (定)影液和废胶片分类收集,暂存在本项目危废暂存间内。(无法及时返回时于探伤委 托企业提供的危废暂存间内暂存),并将废显(定)影液和废胶片分别交由有相应危险废 物处置资质的单位处理。
- 12、公司将拟成立辐射安全与环境保护管理机构,拟签订辐射安全工作责任书,法人 代表为辐射安全工作第一责任人,并制定各项辐射安全管理规章制度。在运行过程中须将 各项安全防护措施落实到位,在此条件下,可以确保工作人员、公众的安全,并有效应对 可能的突发事故(事件)。
- 13、本项目设施较为简单,环境风险因素单一,在落实环评中提出的各项风险防范措施的条件下,环境风险是可控的。
- 总之,在严格落实相关法律法规和本次评价所提出的安全防护措施后,本项目对周围 环境产生的辐射影响以及对辐射工作人员和公众成员的影响均满足评价标准要求,本项目 产生的危险废物可以合理处置,因此,从环境保护角度分析,项目建设是可行的。

4.2 审批部门审批决定(节选)

- 一、山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目,建设地点位于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区。项目拟租赁厂区内房屋作为设备间、暗室、危废暂存间、评片室,拟购置 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。本项目核技术利用类型属于使用 II 类射线装置。
 - 二、项目建设和营运过程应重点做好以下工作:
 - (一)做好辐射工作场所的环境安全防护工作。
- 1、X 射线探伤机贮存场所的辐射安全与防护措施。X 射线探伤机不使用时贮存于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区西南侧房屋内,贮存库设置防盗门窗及视频监控,门上张贴电离辐射警告标志,实行探伤机出入库登记制度,确保探伤机安全。

- 2、X 射探伤机运输和临时贮存防护措施。探伤机运输、临时贮存由经过培训的辐射工作人员专人负责并全程看管。运输过程中如人员需离开车辆,应至少保留 1 名工作人员负责看管。X 射线探伤机无法当天返回贮存库时,应利用委托单位提供的满足贮存场所辐射安全防护要求的场所进行贮存,并由工作人员负责看管,由专人值班。
- 3、现场探伤辐射安全与防护措施。X射线探伤机现场探伤作业采取防护措施,确保满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)相关要求。进行探伤作业前,应对现场探伤周围环境进行全面评估,以保证安全操作。合理划分控制区和监督区,控制区边界悬挂"禁止进入射线工作区"警告牌,尽可能利用现场实体屏蔽,包括现有结构(如墙体)、临时屏障或临时拉起警戒绳等。设置提示"预备"和"照射"状态的工作信号灯,工作信号灯应与X射线机联锁,并保证控制区边界能够清晰地看见信号灯。监督区边界设置"无关人员禁止入内"警告牌,设置专人警戒巡逻。在监督区边界和建筑物进出口醒目位置张贴电离辐射警告标志和警告标语等提示信息。开展现场探伤工作的每台X射线探伤机至少配备两名辐射工作人员。
- 4、工作人员按要求配备防护用品和检测仪器,确保工作人员和公众年有效剂量符合《电 离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)相关要求。
 - (二)建立并完善检测、评估、应急、培训等各项管理制度并组织实施。
- 1、完善辐射环境监测方案,配备与该项目辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器,包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。定期开展监测,监测结果及时通过国家核技术利用辐射安全申报系统上传并报济南市生态环境局历城分局。

辐射工作人员应佩戴个人剂量计,个人剂量监测周期不超过 90 天。安排专人负责个人剂量监测管理,发现个人剂量监测结果异常的,应当立即核实和调查。建立辐射工作人员个人剂量档案,做到一人一档。

- 2、按要求开展辐射安全和防护状况年度评估工作,于每年1月31日前向济南市生态 环境局历城分局提交年度评估报告。
- 3、定期修订辐射事故应急预案,组织开展应急演练,落实风险防范措施,切实防范辐射环境风险。若发生辐射事故,应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。
- 4、加强辐射工作人员的辐射安全培训和再培训。制定培训计划,组织辐射工作人员参加生态环境部门的辐射安全与防护培训和考核,经培训考核合格且在有效期内方可上岗。
 - 5、严格落实辐射安全管理责任制以及 X 射线探伤机装置台账管理制度、操作规程、辐

射防护和安全保卫制度等,建立使用及维护、维修台账。

- (三)危险废物的处置。洗片产生的废显(定)影液、废胶片(未正常显影的及到达储存年限的)属于危险废物,需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求在危废贮存间内规范贮存,并交由具有危险废物经营许可证的单位进行处置。
- (四)在污染防治技术选用时充分考虑安全因素,对环保设施和项目开展安全风险辨识管理,健全内部管理责任制度,严格依据项目规范建设环保设施和项目。
- (五)严格按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定要求,制定完善环境保护管理制度和操作规程,并保障环境保护设施正常运行。

表 5 验收监测质量保证及质量控制

5.1 质量保证目的

质量保证分为内部质量保证和外部质量保证。内部质量保证主要向管理者提供信任;外部质量保证主要向客户或公众提供信任,使其确信结果是准确可靠的。对于辐射环境监测来说,质量保证的目的是把监测的误差降低到可接受的程度,保证监测结果真实反映采样和监测时的环境放射性水平。

5.2 质量保证内容

质量保证的基本内容包括严密的组织、文件化管理、规范化操作、有效的控制四个方面。

5.2.1 严密的组织

本次验收监测由山东丹波尔环境科技有限公司进行,山东丹波尔环境科技有限公司具有 CMA 监测资质,开展监测时,监测资质在有效期内。山东丹波尔环境科技有限公司组织机构 分工明确,管理层、技术负责人、质量负责人、授权签字人、监测人员、质量监督人员、样品管理员、设备管理员等各层次人员配备齐全,公司已对各层次人员赋予相应的权力和资源。公司受市场监督主管部门的监督检查和管理,在历次检查中,均未出现重大问题。

5.2.2 文件化管理

山东丹波尔环境科技有限公司制定有质量要求文件和质量证明文件。

质量要求文件主要由管理体系文件组成,包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录 表格,以及外来文件等。它是辐射环境监测的质量立法,是将行之有效的质量管理手段和方 法规范化,使各项质量活动有法可依,有章可循。

质量证明文件是依据质量要求文件内容完成的活动及其结果提供客观证据的文件,是辐射环境监测获得的质量水平和质量体系中各项活动结果的客观反映,分为质量记录和技术记录,包括人员培训考核记录、仪器设备检定/校准证书、监测过程质量控制记录、样品分析测量结果报告及原始记录等。

5.2.3 规范化操作

山东丹波尔环境科技有限公司全部监测活动都有程序文件加以规定,并严格遵照执行。 所有用于辐射环境监测的方法均参照现行有效的相关标准,包括分析测量、数据处理与报告 等,相关人员均熟练掌握,严格遵照执行。

5. 2. 4 有效的控制

有效的控制是使监测过程处于受控状态,以达到质量要求所采取的作业技术活动。在辐射环境监测中,其作用是识别从采样、制样,到分析测量、数据处理、结果报告的全过程中造成缺陷的一些操作,以便采取有效措施。在控制技术中,统计技术是识别、分析和控制异常变化的重要手段。山东丹波尔环境科技有限公司建立了质量控制项目登记表,对质量控制项目、质控技术(方法)、执行标准、执行人员、监督人员、判定方法、判定结果、实施日期等进行详细的记录。公司制定有质量监督计划,定期开展质量监督,填写质量监督检查记录、质量控制结果评定表、质量控制项目实施结果分析报告并存档。可有效进行质量控制。

5.3 质量保证计划

公司在制定辐射环境监测方案的同时,制定了相应的质量保证计划,并覆盖监测的全过程。一般来说,质量保证计划可满足以下要求:

- a)明确单位的组织架构、职责、权力层次和对应管理接口,以及工作内容和能力;解决所有的管理措施,包括规划、调度和资源。
 - b) 建立并宣贯工作流程和程序。
 - c)满足辐射环境监测的监管要求。
- d)使用合适的采样和测量方法,选择合适的设备及其文件记录,包括对设备和仪器进行恰当的维护、测试和校准,保证其能正常运行。
 - e) 选择合适的环境介质采样和测量的地点及采样频度。
 - f) 使用的校准标准可追溯至国家标准或国际标准。
- g)有审查和评估监测方案整体效能的质量控制机制和程序(任何偏离正常程序的行为 均应记录),必要时进行不确定度分析。
 - h) 参加能力验证或实验室间比对。
 - i)满足记录及存档的规定要求。
 - j) 培训从事特定设备操作的人员, 使其拥有相应的资格(根据管理需要)。

公司质量保证计划可满足监管部门为辐射环境监测质量保证所规定的作为最低限度的基本通用要求。

5.4 监测方案的质量保证

5.4.1 监测方案内容

本项目验收监测前,对监测任务制定有详细的监测方案,内容包括:监测目的和要求、监测点位、监测项目和频次、监测分析方法和依据、质量保证要求、监测结果评价标准、监

测计划安排、提交报告时间等。

5.4.2 质量保证要求

对监测方案实施质量保证的目的是为保证监测结果反映环境真实水平的可靠性提供客观依据。由于监测结果被各种条件和因素影响,使得某一地区、某一时间采集的样品获得的监测结果未必反映当地当时的环境真实水平。

本项目在制订辐射环境监测方案时,同时制订有质量保证计划(方案),具有涉及监测 活动全过程的质量保证措施。

5.5 监测人员素质要求

- a)山东丹波尔环境科技有限公司各监测人员数量及其专业技术背景、工作经历、监测能力等均与所开展的监测活动相匹配,中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量不少于监测人员总数的 15%。
- b)公司监测人员均具备良好的敬业精神和职业操守,认真执行国家生态环境和其他有 关法规标准。坚持实事求是、探索求真的科学态度和踏实诚信的工作作风。
- c)公司从事辐射环境监测人员均已接受相应的教育和培训,具备与其承担工作相适应的能力,掌握辐射防护基本知识,掌握辐射环境监测操作技术和质量控制程序,掌握数理统计方法。
 - d)公司从事辐射环境监测人员均具备一定的专业技术水平,持证上岗。

5.6 监测设备的检定/校准和核查

5.6.1 监测设备的检定/校准

本项目所有监测仪器均在国家计量部门或其授权的校准机构检定/校准,开展验收监测时,均在有效期内。

5.6.2 监测设备的核查

为保证监测数据的准确可靠,山东丹波尔环境科技有限公司定期核查监测设备,通过实验室比对等方法,选取个别关键指标进行核查,核查结果可确定仪器是否适用,核查误差均在误差要求范围内。

5.7 监测数据的质量控制

5.7.1 数据记录

本项目分析测量到结果计算的全过程,均按规定的格式和内容,清楚、详细、准确地记

录,未随意涂改。

5.7.2 数据校核

公司进行分析数据之前,由专门的校核人员对原始数据进行必要的整理和校核。由校核人员逐一校核原始记录是否符合相关规范的要求,若有计算或记录错误,反复核算后予以订正。

5.7.3 数据审核

公司审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。审核由二人独立进行或由未参与分析测量的人员进行核算。

5.7.4 数据保存

本项目监测任务合同(委托书/任务单)、原始记录、报告审核记录、监测报告、质量 保证计划及其核查等资料均已归档保存。电子介质存储的报告和记录与纸质文档长期保存。

表 6 验收监测内容

为掌握本项目现场探伤过程中 X 射线探伤机对周围辐射环境水平的影响及公司现场辐射 安全管理情况,对 X 射线探伤机模拟探伤现场周围进行了现场检测。

1. 监测项目

Χ-γ辐射剂量率。

2. 监测仪器

AT1123型剂量率仪。监测仪器主要技术参数见表 6-1。

表 6-1 监测仪器参数一览表

序号	项 目	参 数		
1	仪器名称	剂量率仪		
2	仪器型号	AT1123		
3	内部编号	JC01-01-2024		
4	测量范围	50nSv/h~10Sv/h		
5	能量响应	15keV∼10MeV		
6	相对固有误差	6.5%(相对于 ¹³⁷ Cs 参考 γ 辐射源)		
7	检定单位	山东省计量科学研究院		
8	检定证书编号	Y16-20249683		
9	检定有效期至	2025年05月28日		

3. 监测方法

由两名检测人员共同进行现场监测,依据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 (HJ1157-2021)、《辐射环境监测技术规范》 (HJ61-2021)等相关要求进行现场检测。将 仪器接通电源预热 15min 以上,设置好测量程序,仪器自动读取 10 个数据,计算平均值和 标准偏差,经校准计算后作为最终的检测结果。

4. 监测布点

本次验收监测对模拟探伤现场周围环境进行了现场监测,非工作状态下于探伤机所在位置布设1个监测点位,即A0,工作状态下于模拟探伤现场周围监督区边界、控制区边界及操作位处共布设9个点位,A1~A9。具体布点情况见表6-2,监测布点情况见图6-1。

表 6-2 监测布点情况一览表(非工作状态)

检测点位	检测点位描述	备注
AO	探伤机所在位置	非工作状态

A1	开机状态下操作位处	
A2	东侧监督区边界	
A3	东侧控制区边界	
A4	南侧监督区边界	T/k-10-4-
A5	南侧控制区边界	工作状态
A6	西侧监督区边界	
A7	西侧控制区边界	
A8	北侧监督区边界	
А9	北侧控制区边界	

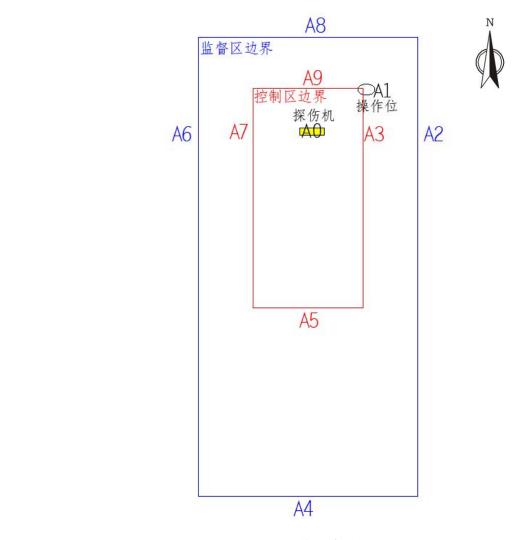


图 6-1 监测布点图

表 7 验收监测

7.1 验收监测期间运行工况

公司共购置1台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,其管电压、管电流分别为 250kV、5mA。 本项目验收监测期间,各辐射安全与防护设施均正常,并能有效运行。本项目X射线探伤机 监测工况如表 7-1 所示。

监测时间: 2024年12月31日; 监测条件: 天气: 晴, 温度: 7.1℃, 相对湿度: 27.8%。

表 7-1 监测工况表

	型号	型号 数量	额定参数		监测时工况		
			管电压 (kV)	管电流 (mA)	电压 (kV)	电流 (mA)	
	XXG-2505	1台	250	5	220	5	

7.2 验收监测结果

本项目 XXG-2505 型 X 射线探伤机模拟探伤现场周围 X-γ辐射剂量率检测结果见表 7-2。

表 7-2 X 射线探伤机模拟探伤现场周围 X-γ辐射剂量率检测结果(μSv/h)

点位	点位描述	剂量率	标准偏差	备注
AO	探伤机所在位置	87nSv/h	1.2	关机状态
A1	开机状态下操作位处	9. 1	0.13	位于 X 射线探伤机东北侧 17.5m
A2	东侧监督区边界	2.3	0.06	距 X 射线探伤机 27m
A3	东侧控制区边界	13.8	0.11	距 X 射线探伤机 13m
A4	南侧监督区边界	2. 3	0.07	距 X 射线探伤机 93m
A5	南侧控制区边界	13.5	0.14	距 X 射线探伤机 45m
A6	西侧监督区边界	2. 2	0.06	距 X 射线探伤机 29m
A7	西侧控制区边界	13. 3	0.23	距 X 射线探伤机 15m
A8	北侧监督区边界	2. 3	0.04	距 X 射线探伤机 24m
A9	北侧控制区边界	13.8	0.12	距 X 射线探伤机 11m
	范 围	87nSv/h~	13.8 µ Sv/h	

- 注: 1. 开机时探伤机(XXG-2505, 定向机)电压为220kV,电流为5mA;
 - 2. 检测时,探伤机射束方向定朝南照射,主射束方向放置 20mm 钢板;
 - 3. 检测时, AO-A9 点位均位于室外, 地面均为土壤。

由表 7-2 可知, X 射线探伤机在关机状态下, 探伤机所在位置处剂量率为 87nSv/h, 即 72. 5nGy/h, 处于济南市环境天然辐射水平范围内。控制区边界的 X-γ辐射剂量率检测结果 为(13.3~13.8) μSv/h,满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中"将作业场所 中周围剂量当量率大于 $15 \,\mu\,\text{Sv/h}$ 的区域划为控制区"的要求;监督区边界的 $X-\gamma$ 辐射剂量率检测结果为($2.2\sim2.3$) $\mu\,\text{Sv/h}$,满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中"将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于 $2.5 \,\mu\,\text{Sv/h}$ 的范围划为监督区"的要求。

7.3 现场安全防护措施的核实

- 1. 本次验收监测模拟探伤现场位于济南市历城区管鲍大街南侧空旷荒地内,周围无敏感目标。
- 2. 现场配备有辐射巡检仪、个人剂量报警仪、个人剂量计,铅防护服、警告标志、警示灯、警戒绳、警告牌等。
- 3. 现场探伤配备 2 名辐射工作人员,分工操作,1 名负责操作,1 名负责现场安全和警戒、场所区域划分、场所辐射水平检测等工作。进行探伤作业前,先清场,保证控制区内不会同时进行其他工作,然后检查辐射环境巡检仪,确认仪器能够正常工作后按要求将工作场所划分控制区和监督区。划区的方式为使用辐射环境巡检仪,采用由远及近方式检测出剂量率分别为 2. 5 μ Sv/h、15 μ Sv/h 的位置,控制区边界外剂量率低于 15 μ Sv/h,监督外剂量率低于 2. 5 μ Sv/h。在现场探伤期间,辐射环境巡检仪一直处于开机状态,防止射线曝光异常或不能正常终止。
- 4. 进行探伤作业期间,工作人员佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪。公司配备有"禁止进入射线工作区""无关人员禁止入内"警告牌,分别设置在控制区和监督区边界,探伤作业人员在控制区边界外操作,控制区内不同时进行其他工作。在监督区边界和建筑物进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等,并在监督区设置专人警戒巡逻,在警戒巡逻过程中应时刻注意周围是否有无关人员靠近,及时提醒无关人员远离。
 - 5. 现场探伤作业时,做好了探伤机的使用登记记录、出入库登记记录。

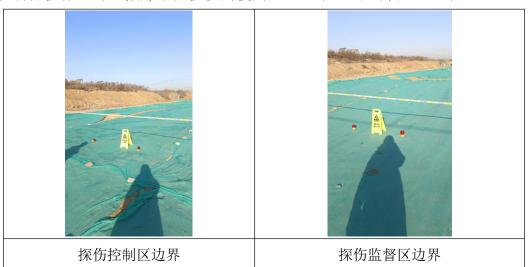


图 7-1 检测现场照片

7.4 职业人员与公众成员受照剂量

1. 年有效剂量估算公式

$$H = D_r \times t \times T \tag{\vec{\mathfrak{T}} 7-1}$$

式中:

₩——年有效剂量, Sv/a;

D.——X 剂量率, Sv/h;

t——年受照时间, h;

T——居留因子,无量纲。

2. 照射时间确定

根据建设单位提供的资料,本项目仅开展1组无损检测工作,预计每年最多拍片3000 张,每次曝光时间不超过3min,则年曝光时间约为150h。设备曝光曲线年校验时间、设备年训机时间及年划区时间共约20h。公司现有2名辐射工作人员,每组无损检测工作由2名操作人员轮流从事操作探伤机,考虑人员分组存在交叉的情况,每个工作人员的工作时间按照170h计算。

3. 职业工作人员受照剂量

因本项目刚刚开展,辐射工作人员的个人剂量未到检测周期,本次验收采用理论计算方法估算辐射工作人员的受照剂量。

根据本次验收监测结果,X 射线探伤机在工作状态下,对工作人员影响的区域主要在控制区区域,最大 $X-\gamma$ 辐射剂量率在控制区边界,为 $13.8\,\mu$ Sv/h。居留因子取 1。进行计算:

$$H=D_r \times t \times T=13.8 \times 170 \times 1 \approx 2.35 \text{mSv/a}$$

由以上计算可知,辐射工作人员最大年有效剂量约为 2. 35mSv/a,低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定 20mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告出的 5. 0mSv 的年管理剂量约束值。

4. 公众成员受照剂量

监督区内不允许公众进入。当探伤机现场探伤时,监督区边界的 X-γ辐射剂量率最大值为 2.3 μ Sv/h。公众成员在监督区边界停留时间约为 170h,公众居留因子取 1/8。进行计算:

$$H=D_r \times t \times T=2.3 \times 170/8 \approx 0.05 \text{mSv/a}$$

由以上计算可知,公众成员最大年有效剂量约为 0.05mSv/a,低于《电离辐射防护与辐

0.25mSv 的年管理剂量约束值,在正常情况下对公众是安全的。	

表 8 验收监测结论

按照国家有关环境保护的法律法规,山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目进行了环境影响评价并履行了环境影响审批手续。项目需配套建设的环境保护设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

一、项目概况

山东优创检验检测有限公司位于山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 16351 号院内 108 室,本项目位于山东省建设高压容器有限公司厂区内西南侧,建设有 X 射线探伤机设备 库、暗室、评片室及危废暂存间等,其中评片室改为施工板房南侧,暗室改为评片室南侧。本项目 X 射线探伤机设备库位于租赁场所东侧。本项目购置并使用 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。本次验收规模与环评规模一致。

2024年7月,公司委托山东丹波尔环境科技有限公司编制了《山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目环境影响报告表》;2024年9月19日,济南市生态环境局历城分局以"济历辐表审[2024]06号"文对该项目进行了审批。

公司于 2024 年 12 月 10 日取得了辐射安全许可证,证书编号为鲁环辐证[A1156],许可种类和范围为使用 II 类射线装置,有效期至 2029 年 12 月 9 日。本次验收的 X 射线探伤机已进行辐射安全许可证许可登记。

二、监测结果

根据验收监测结果,X 射线探伤机在关机状态下,探伤机所在位置处剂量率为 87nSv/h,即 72.5nGy/h,处于济南市环境天然辐射水平范围内。控制区边界的 X- γ 辐射剂量率检测结果为(13.3~13.8) μ Sv/h,满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中"将作业场所中周围剂量当量率大于 15 μ Sv/h 的区域划为控制区"的要求,监督区边界的 X- γ 辐射剂量率检测结果为(2.2~2.3) μ Sv/h,满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中"将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于 2.5 μ Sv/h 的范围划为监督区"的要求。

三、职业与公众受照剂量

根据估算结果,辐射工作人员最大年有效剂量约为 2. 35mSv/a,低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定 20mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告出的 5. 0mSv 的年管理剂量约束值。

根据估算结果,公众成员最大年有效剂量约为 0.05mSv/a,低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定 1mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告提出的

0.25mSv 的年管理剂量约束值。

四、现场检查结果

- 1. 公司签订了辐射工作安全责任书,成立了辐射安全与环境保护管理组,指定该机构专职和专人负责射线装置的安全和防护工作,落实了岗位职责。
- 2. 公司制定了《辐射防护和安全保卫制度》《X射线机安全操作规程》《辐射工作人员 岗位职责》《辐射监测方案》《射线装置使用登记及台账管理制度》《辐射工作人员培训制 度》《设施维护检修制度》等制度,建立了辐射安全管理档案。编制了《辐射事故应急预案 》,规定定期开展辐射事故应急演练,最近一次演练时间为2024年12月18日。按规定编制辐 射安全和防护状况年度评估报告并在规定时间内提报全国核技术利用辐射安全申报系统。

五、辐射安全与防护设施措施

- 1. X 射线探伤机设备间内部尺寸 3. 1m(东西)×3. 6m(南北)×2. 96m(高)。设备间 北墙安装一道防盗门,设置双人双锁,日常锁闭。防盗门外中间位置张贴有电离辐射警告标 志。设备间内东北角安装有1个高清视频监控。
- 2. 现场探伤时,公司在控制区边界设置警戒绳并悬挂清晰可见的"射线探伤禁止入内"的警告牌,在监督区边界设置警戒绳并悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"的警告牌。在监督区边界设专人警戒。保证人员禁止进入控制区,防止无关人员进入监督区。
- 3. 公司现配备有 2 部 SG-16A 型个人剂量报警仪、1 台 R-EGD 型辐射巡检仪、5000m 警戒绳、10 个警戒灯、1 套铅防护服、10 个"射线探伤禁止入内"警告牌、10 个"无关人员禁止入内"警告牌。探伤工作人员均配备有个人剂量计。
- 4. 本项目 X 射线探伤机在本省跨设区的市使用时,公司根据《山东省辐射污染防治条例》 第二十三条,在转移活动实施前五日内报使用地设区的市人民政府生态环境主管部门备案, 使用活动结束后五日内办理备案注销手续。如本项目 X 射线探伤机涉及跨省使用,则应按照 相应省份的环保管理规定办理相关手续。
- 5. 当 X 射线探伤机不再使用后,公司根据《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022) 实施退役程序,将 X 射线发生器处置至无法使用,或经监管机构批准后,转移给其他已获许可机构。

六、危险废物

本项目产生的废显(定)影液和废胶片,属于危险废物,危废编号为HW16 900-019-16。 建设单位在济南市市内及周边邻近区域开展探伤工作时,产生的废胶片和废显(定)影液暂 存于本项目危废暂存间中专用贮存容器内。危废暂存间位于设备间南侧,其外设有规范的警示标志,危废暂存间具备防风、防雨、防晒、防渗等功能。公司对危险废物实行联单管理和台账管理,公司已与山东朋光环保科技有限公司签订《危险废物委托处置合同》,临时贮存可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

建设单位在距本项目建设地点较远的区域开展探伤工作或长期在外进行探伤作业无法 及时返回公司时,由探伤检测委托方提供暗室和危废暂存间。产生的废显影液和废胶片统一 由有资质的单位进行运输及规范处置。探伤检测委托方无法提供洗片、评片和危险废物暂存 等场所的,委托当地具备上述条件和能力的单位进行。

综上所述,山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目基本落实了辐射 安全管理制度和辐射安全防护各项措施,监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决 定,项目运行期间对辐射工作人员和公众的辐射影响满足验收执行标准,该项目对辐射工作 人员和公众成员是安全的,具备建设项目竣工环境保护验收条件。

七、要求与建议

- 1. 外地作业不能返回时,加强废显(定)影液等的安全管理;
- 2. 严格按照相关要求,加强探伤现场的辐射安全管理;
- 3. 加强现场作业中的划区监测工作, 做好现场监测记录并存档:
- 4. 严格落实探伤机领用归还登记制度。

济南市生态环境局历城分局

济历环辐表审(2024)06号

关于山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移 动探伤应用项目环境影响报告表的批复

山东优创检验检测有限公司:

你单位《山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目环境影响报告表》(以下简称"环境影响报告表")收悉,经审查,批复如下;

一、山东优创检验检测有限公司 X 射线探伤机移动探伤应用项目,建设地点位于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区。项目拟租赁厂区内房屋作为设备间、暗室、危废暂存间、评片室,拟购置 1 台 XXG-2505 型定向 X 射线探伤机,用于移动(现场)无损检测。本项目核技术利用类型属于使用 II 类射线装置。

我局受理该项目环境影响报告表并在济南市生态环境局网站进行了公示,公示期间未收到公众反对意见。根据环境影响评价结论,在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后,该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 二、项目建设和营运过程应重点做好以下工作:
- (一)做好辐射工作场所的环境安全防护工作。
- 1. X 射线探伤机贮存场所的辐射安全与防护措施

女子

X 射线探伤机不使用时贮存于济南市历城区工业北路 16351 号山东省建设高压容器有限公司厂区西南侧房屋内,贮存库设置防盗门窗及视频监控,门上张贴电离辐射警告标志,实行探伤机出入库登记制度,确保探伤机安全。

2. X 射探伤机运输和临时贮存防护措施

探伤机运输、临时贮存由经过培训的辐射工作人员专人负责并全程看管。运输过程中如人员需离开车辆,应至少保留1名工作人员负责看管。X射线探伤机无法当天返回贮存库时,应利用委托单位提供的满足贮存场所辐射安全防护要求的场所进行贮存,并由工作人员负责看管,由专人值班。

3. 现场探伤辐射安全与防护措施

X 射线探伤机现场探伤作业采取防护措施,确保满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)相关要求。进行探伤作业前,应对现场探伤周围环境进行全面评估,以保证安全操作。合理划分控制区和监督区,控制区边界悬挂"禁止进入射线工作区"警告牌,尽可能利用现场实体屏蔽,包括现有结构(如墙体)、临时屏障或临时拉起警戒绳等。设置提示"预备"和"照射"状态的工作信号灯,工作信号灯应与 X 射线机联锁,并保证控制区边界能够清晰地看见信号灯。监督区边界设置"无关人员禁止入内"警告牌,设置专人警戒巡逻。在监督区边界和建筑物进出口醒目位置张贴电离辐射警告标志和警告标语等提示信息。开展现场探伤工作的每台 X 射线探伤机至少配备两名辐射工作人员。

4. 工作人员按要求配备防护用品和检测仪器,确保工作人员和公众年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)相关要求。

- (二)建立并完善监测、评估、应急、培训等各项管理制度并组 织实施。
- 1. 完善辐射环境监测方案,配备与该项目辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器,包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。定期开展监测,监测结果及时通过国家核技术利用辐射安全申报系统上传并报济南市生态环境局历城分局。

辐射工作人员应佩戴个人剂量计,个人剂量监测周期不超过90 天。安排专人负责个人剂量监测管理,发现个人剂量监测结果异常的, 应当立即核实和调查。建立辐射工作人员个人剂量档案,做到一人一档。

- 2. 按要求开展辐射安全和防护状况年度评估工作,于每年 1 月 31 日前向济南市生态环境局历城分局提交年度评估报告。
- 3. 定期修订辐射事故应急预案,组织开展应急演练,落实风险防范措施,切实防范辐射环境风险。若发生辐射事故,应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。
- 4. 加强辐射工作人员的辐射安全培训和再培训。制定培训计划,组织辐射工作人员参加生态环境部门的辐射安全与防护培训和考核,经培训考核合格且在有效期内方可上岗。
- 5. 严格落实辐射安全管理责任制以及 X 射线探伤机装置台账管理制度、操作规程、辐射防护和安全保卫制度等,建立使用及维护、维修台账。
- (三)危险废物的处置。洗片产生的废显(定)影液、废胶片(未正常显影的及到达储存年限的)属于危险废物,需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求在危废贮存间内规范贮存,并交由具有危险废物经营许可证的单位进行处置。



- (四)在污染防治技术选用时充分考虑安全因素,对环保设施和项目开展安全风险辨识管理,健全内部管理责任制度,严格依据项目规范建设环保设施和项目。
- (五)严格按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定要求,制定完善环境保护管理制度和操作规程,并保障环境保护设施正常运行。
- 三、在项目施工和运营过程中,按规定发布企业环境保护信息, 自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道,加强宣传与沟通工作, 及时解决公众反映的环境问题,满足公众合理的环境保护要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投用的"三同时"制度。项目建成后按规定在投用前进行建设项目竣工环境保护验收。建设项目环评文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环评文件。

五、建设项目必须符合相关政策要求,依法取得相关许可手续后方可开工建设。若遇政策调整,你单位应按政府相关部门要求执行。

六、请分局各职能科室做好该建设项目的日常监督检查及环境保 护事中事后监督管理。

抄送:济南市历城区应急管理局

附件二:辐射安全许可证



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定,经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称: 山东优创检验检测有限公司

统一社会信用代码: 91370102MA3TMQR60K

地: 山东省济南市历城区王舍人街道工业北路16351号院内108室

法定代表人: 刘程杰

证 书 编 号: 鲁环辐证[A1156]

种类和范围: 使用 || 类射线装置(具体范围详见副本)。

有效期至: 2029年12月09日

发证机关:

行政审视

发证日期: 2024年12月10日

中华人民共和国生态环境部监制



辐射安全许可证




中华人民共和国生态环境部监制





根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定,经审查准予在许可种类和范围内从事活动。


单位名称	山东优创检验检测有限公司				
统一社会信用代码					
地 址	山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 16351 号院内 108 室				
法定代表人	姓名	刘程杰	联系方式	17605412342	
辐射活动场所	名 称	场	所地址	负责人	
THAI / C 4/J 4/J / J/	设备库	山东省济南市历城区山东省建设高 压容器有限公司厂区内东南侧		刘程杰	
证书编号	鲁环辐证[A1156]			The Till	
有效期至	2029年12月09日			L CHA	
发证机关	济南市生态环境局			(畫畫)	
发证日期	2024年12月10日		7/1-3		




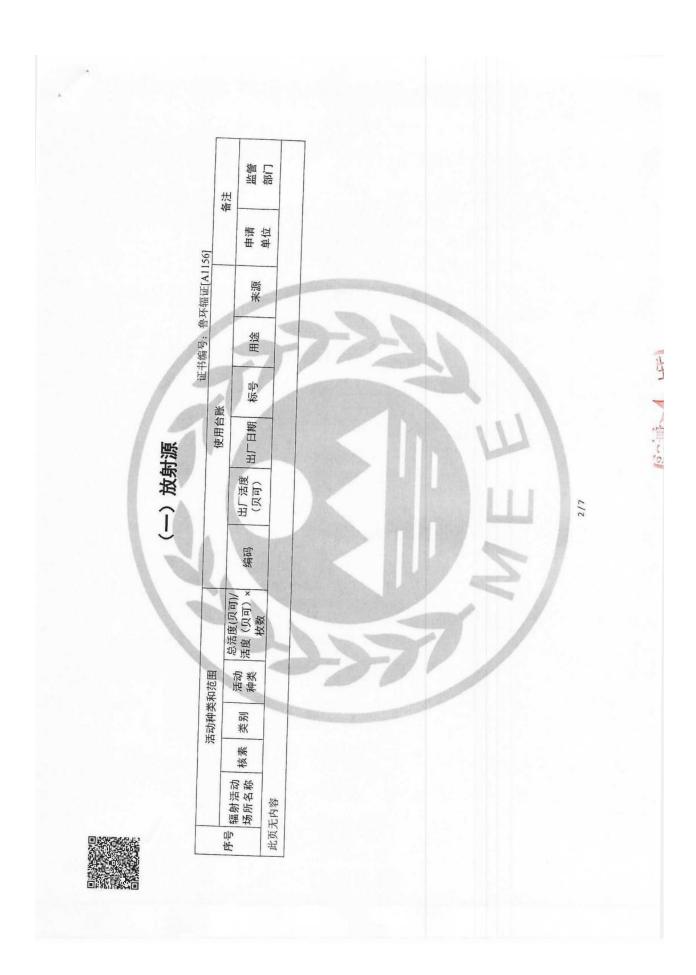

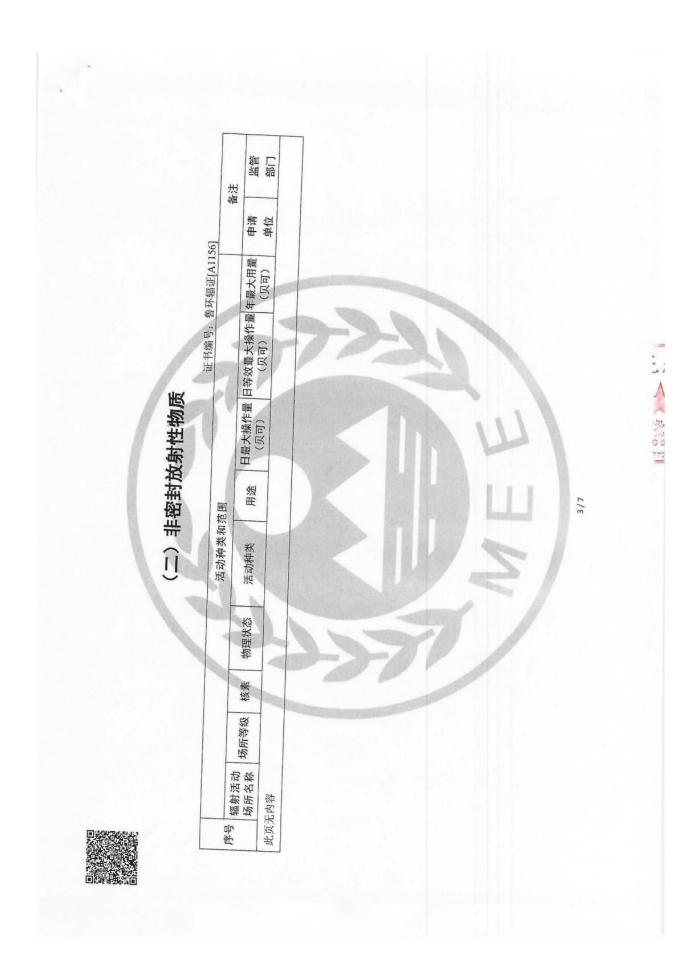

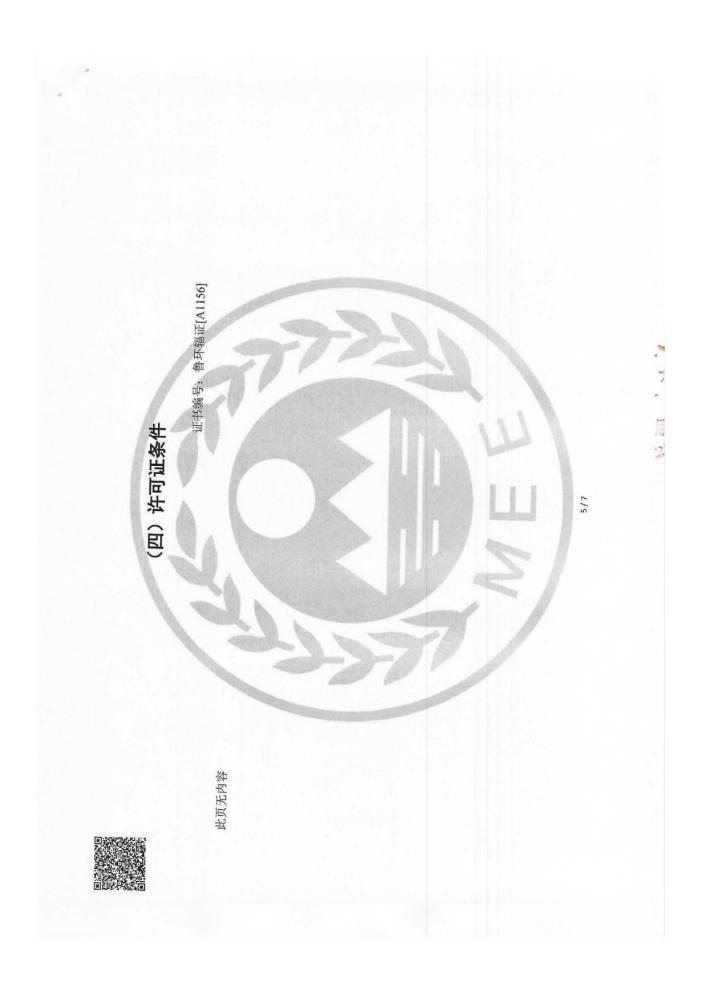

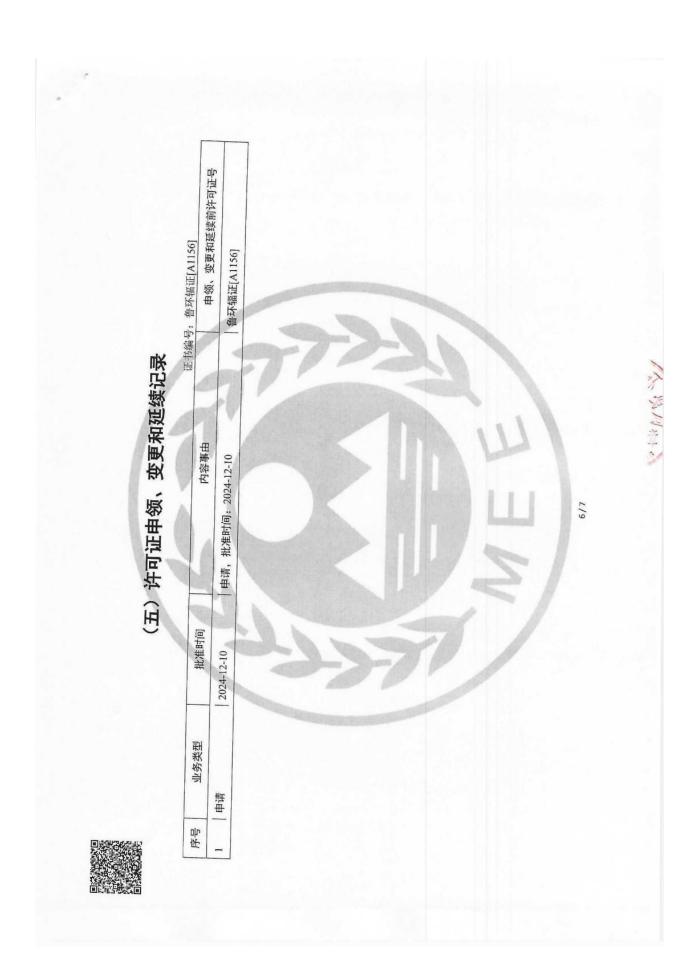

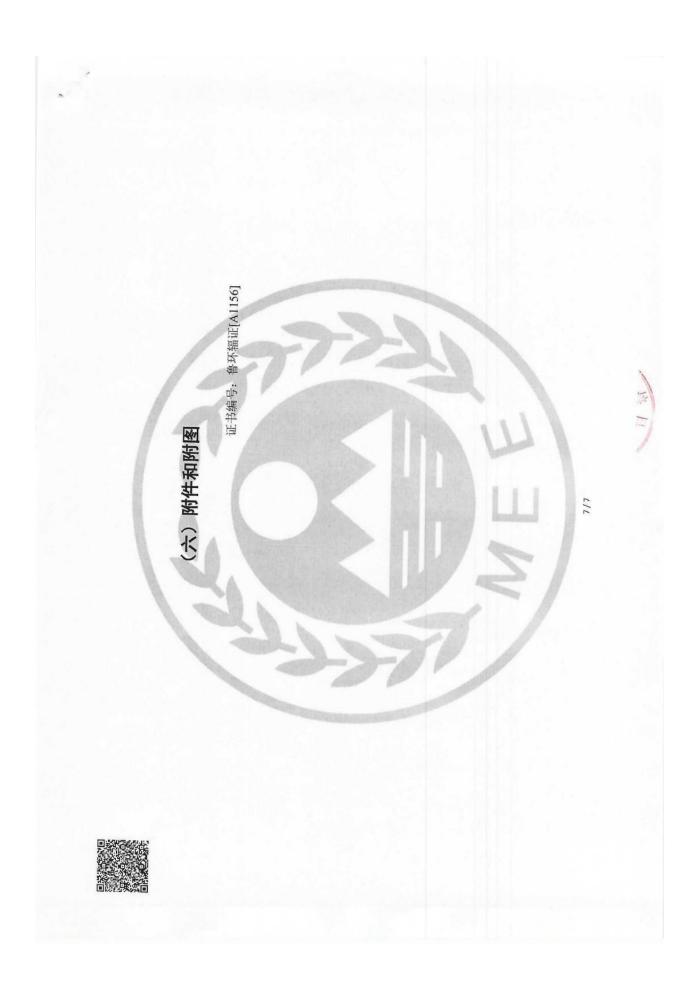

附件三: 竣工环境保护验收监测报告





检测报告

丹波尔辐检[2025]第 013 号

项目名称: X 射线探伤机移动探伤应用项目

委托单位: 山东优创检验检测有限公司

检测单位: 山东丹波尔苏德科技有限公司



说 明

- 1. 报告无本单位检测专用章、骑缝章及 西 章无效。
- 2. 未经本【检测机构】书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。
- 3. 自送样品的委托检测,其检测结果仅对来样负责。对不可复现的检测项目,结果仅对采样(或检测)所代表的时间和空间负责。
- 4. 对检测报告如有异议,请于收到报告之日起两个月内以书面形式向本公司提出,逾期不予受理。

山东丹波尔环境科技有限公司

地址:济南市历下区燕子山西路 58 号 2 号楼 1-101

邮编: 250013

电话: 0531-61364346

传真: 0531-61364346

共4页,第1页

检测报告

□ 04 3M □							
检测项目	X-γ辐射剂量率						
委托单位、联系 人及联系方式	山东优创检验检测有限公司 宋维瑜 17605412342						
检测类别	委托检测	检测地点	模拟探伤现场				
委托日期	2024年12月27日	检测日期	2024年12月31日				
检测依据	 HJ61-2021 《辐射环境监测技术规范》 HJ1157-2021 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 						
检测设备	检测仪器名称: 剂量率仪; 仪器型号: AT1123; 内部编号: JC01-01-2024; 测量范围: 50nSv/h~10Sv/h; 能量响应: 15keV~10MeV; 相对固有误差: 6.5%(相对于 ¹³⁷ Cs 参考 γ 辐射源); 检定单位: 山东省计量科学研究院; 检定证书编号: Y16-20249683; 检定有效期至: 2025 年 05 月 28 日; 校准因子: 0.94。						
环境条件	天气: 晴	温度: 7.1℃	湿度: 27.8%				
解释与说明	山东优创检验检测有 (现场)无损检测,属使 对周围环境产生影响,依 检测结果见第2页; 检测布点示意图及现	用Ⅱ类射线装置。 据相关标准在模拟:	探伤现场进行布点检测。				

共4页,第2页

测 报 告

表 1 X 射线探伤机模拟探伤现场周围 X-γ辐射剂量率检测结果(μSv/h)

从上的人们的企会的特别,但是一个相对的重率检测结果(μSv/h)							
点位	点位描述	剂量率	标准偏差	备注			
AO	探伤机所在位置	87nSv/h	1. 2	关机状态			
A1	开机状态下操作位处	9. 1	0. 13	位于 X 射线探 伤机东北侧 17.5m			
A2	东侧监督区边界	2. 3	0.06	距 X 射线 探伤机 27m			
A3	东侧控制区边界	13. 8	0.11	距 X 射线 探伤机 13m			
A4	南侧监督区边界	2. 3	0. 07	距 X 射线 探伤机 93m			
A5	南侧控制区边界	13. 5	0.14	距 X 射线 探伤机 45m			
A6	西侧监督区边界	2. 2	0.06	距 X 射线 探伤机 29m			
A7	西侧控制区边界	13.3	0. 23	距 X 射线 探伤机 15m			
A8	北侧监督区边界	2.3	0.04	距 X 射线 探伤机 24m			
А9	北侧控制区边界	13.8	0. 12	距 X 射线 探伤机 11m			
范 围		87nSv 13. 8 μ		/			


注: 1. 开机时探伤机 (XXG-2505, 定向机) 电压为 220kV, 电流为 5mA;

^{2.} 检测时,探伤机射束方向定向朝南照射,主射束方向放置 20mm 钢板; 3. 检测时,A0-A9 点位均位于室外,地面均为土壤。

共4页,第3页

检测报告

附图1:检测布点示意图

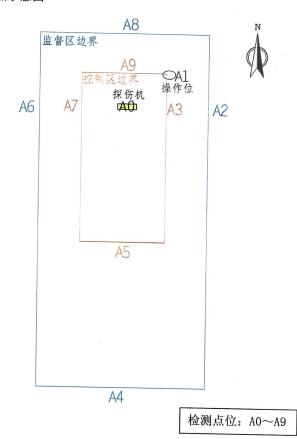

丹波尔辐检 [2025] 第 013 号

共4页,第4页

检测报告

附图 2: 现场检测照片



以


下

空

白




附图一: 地理位置示意图

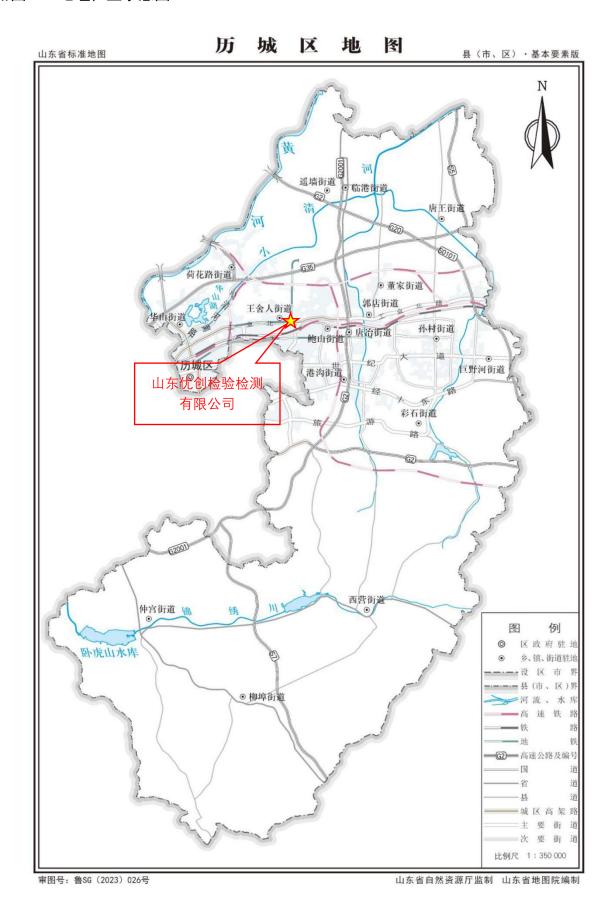

57

附图二:项目周边环境关系影像图

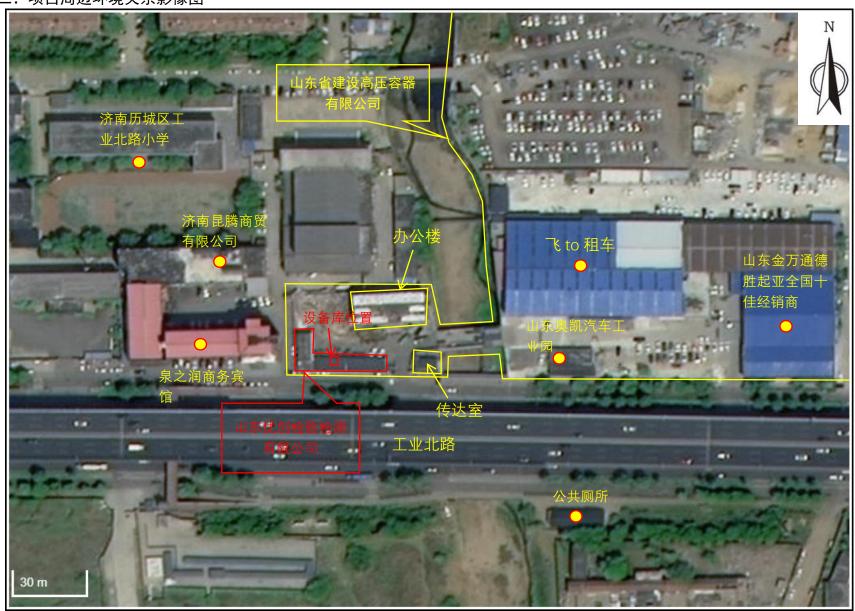

附图三: 本项目总平面布置示意图

